

ワイドワットウインカーリレー取り扱い説明書

PARTS-NO, 090010-WR / 090011-WR / 090012-WR / 090013-WR

取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております、ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご承知下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

またポッシュフェイス（株）は当社製品についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

保証について

商品の製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品のお取り替え又は無償修理いたします。

但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証の対象外とさせていただきます。

またパーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承下さい。


取り付け前に

純正ウインカーリレーを本体から取り外し2線式か3線式かをご確認の上車体に合ったワイドワットウインカーリレーをご使用下さい。

※ご注意

右記のようなバイメタル式ウインカーリレーと交換して使用する場合は、必ず車体配線図をご確認の上接続して下さい。

ワイドワットウインカーリレーにパイロットランプ機能はありませんので配線を改良する必要があります。

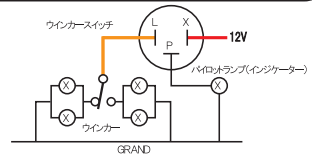

良くある質問

Q. ウインカーを点けていないのにリレー作動音「カチカチ」が聞こえる（※流れている電流は極わずかなのでウインカーは点かない）

A. LED 対応リレーは極省電力で作動する為、洗車・雨水などでスイッチボックスが濡れただけでも通電し、作動してしまう事があります。

お天気が良い日が続く乾燥すると解消される場合があります。

また、汚れ等でも発生してしまう場合もあるようですので、スイッチボックスの清掃・洗浄・メンテナンスをお願い致します。

Q. 回転数が上がるとウインカーが異常点灯する（ウインカーが点滅しなくなる・点滅速度が速くなる等）

A. アース不良を車体ノイズの影響が考えられます。3線（アース線付き）のリレーを使用する。090010-WR の場合でも車体によってはアース線をバッテリーマイナス（-）に接続することにより改善する場合があります。車体の劣化等の原因も考えられますのでご了承のほどよろしく申し上げます。

A. アース付きの場合は確実にアースを取る（サブフレーム等は直接バッテリーのマイナス端子に接続する）図1参照。

Q. ウインカーを点けるとハザードになる

Q. ウインカーがちゃんと消えない

A. インジケータースタビライザー 090010-IS 装着で解消します。

Q. キーオン後の最初の1回目のみウインカー作動時に1秒ほどウインカーが点灯したままになる

A. リレーの故障・不具合ではありませんので問題ありません。

ウインカーリレー自体が内部に電気を取り込む為の初期動作になりますのでご了承お願いいたします。

Q. ウインカー作動後の1回目の点灯が暗い

A. リレーの故障・不具合ではありませんので問題ありません。

2線式のリレーの場合、ウインカースイッチを切ると、リレー内部に電気が残った状態になります。

次の点灯時、残った電気で1回目を点灯させるので暗い場合があります。090012-WR でアースを取ると解消します。

Q. ウインカー作動時、インジケータが完全に消えていないように見える

A. リレーの故障・不具合ではありませんので問題ありません。

LED ウインカーが省電力で作動する為、まれにこの症状が起こる車両があります。090012-WR でアースを取ると解消する車両と、解消しない車両があります。

Q. 点滅速度がおかしい。点滅速度が速い（ハイフラ）

A. スズキ車に 090010-SU で取り付けたとき、説明書の指示通りに、純正の配線を切っているか確認してください。切らないと純正リレーを併用してしまうので異常点滅します。

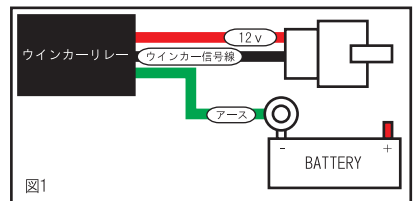


図1

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.;LTD.

OSAKA 〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468 FAX 072-229-8351
TOKYO 〒203-0031 東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444 FAX 042-452-5443